


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕТЕВАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ



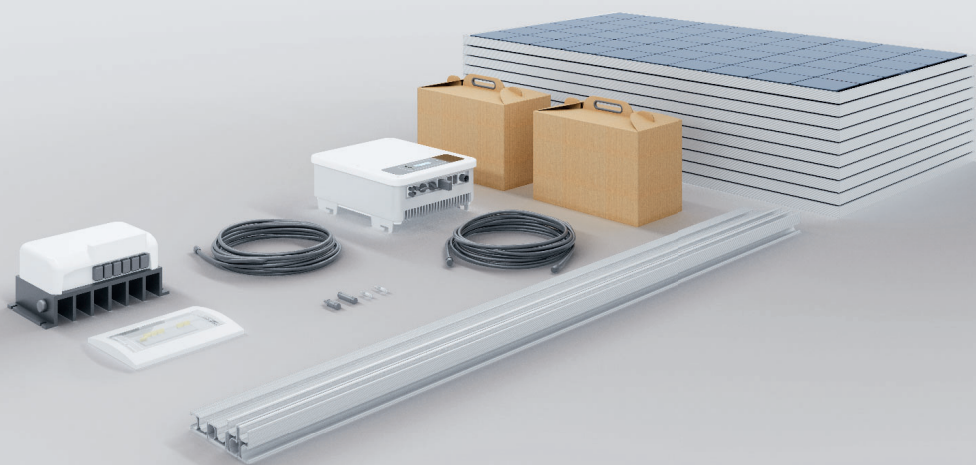

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

В настоящем руководстве описывается сборка, установка, принцип работы, а также поиск и устранение неисправностей сетевой солнечной электростанции С7-С8, состоящей из фотоэлектрических модулей, инверторного оборудования, ГРЩ, кабельной продукции, SEC1000, опорных конструкций (опционально).

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед тем, как устанавливать устройство и работать с ним. Сохраняйте настоящее руководство для последующего использования в справочных целях.



СОДЕРЖАНИЕ

Руководство пользователя	2
1. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ	3
2. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО УСТАНОВКЕ	4
2.1. Модуль фотоэлектрический XEVEL	4
2.2. Крепления	7
2.3. Инвертор GOODWE K-MT серии	8
2.4. Контроллер SEC1000 grid	9
3. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	10
3.1. Монтаж фотоэлектрических модулей	10
3.2. Заземление	11
3.3. Монтаж креплений	11
3.4. Монтаж инвертора	14
3.5. Монтаж контроллера	20
4. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ИНВЕРТОРА	26
4.1. Жидкокристаллическая панель и светодиоды	26
4.2. Пользовательский интерфейс и элементы управления	27
4.3. Подключение инвертора к Wi-Fi	31
5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ	38
6. ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА	40
6.1. ПО Контроллера	40
6.2. Функция предотвращения обратного тока SEC1000	41
6.3. Функция компенсации реактивной мощности SEC1000	42
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ	43
7.1. Солнечные модули	43
7.2. Крепления	43
7.3. Инвертор	44
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	45
8.1. Солнечные модули	45
8.2. Инвертор GOODWE K-MT серии	46
8.3. Контроллер SEC1000 grid	47

1 УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом использования сборной системы солнечной электростанции (далее — Система) прочитайте все указания и предостерегающие надписи, нанесенные на устройствах, а также приведенные во всех разделах настоящего руководства.



Монтаж, первый пуск в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт должны выполнять только сотрудники специализированного предприятия.



При производстве монтажных работ и при работе с оборудованием, подключенным к настоящему устройству, используйте инструменты в изоляции, чтобы снизить риск короткого замыкания.



Не разбирайте устройства Системы. Ремонт отдельного устройства Системы производите только в квалифицированных сервис-центрах. Неправильная сборка устройства ведет к риску поражения электрическим током.



Для уменьшения риска поражения электрическим током отключите всю проводку от устройства. Выключение устройства не снижает этот риск.



Использование оборудования Системы во влажной и сырой среде **ЗАПРЕЩЕНО**.



Эксплуатация оборудования во взрыво- и пожароопасной среде **ЗАПРЕЩЕНА**.



ВАЖНО: Для оптимальной работы устройства выбирайте размер кабеля согласно характеристикам устройства.



Все устройства Системы должны быть подсоединены к общей системе заземления. Общая система заземления должна быть выполнена согласно ПУЭ.



Если после выполнения указаний в разделе «Устранение неисправностей» устройство работает с ошибками, обратитесь к местному дилеру или в сервис-центр для обслуживания.



ЗАПРЕЩЕНО закорачивать накоротко выходные цепи переменного тока (AC) и входные цепи постоянного тока (DC) инверторного оборудования. К устройству **НЕЛЬЗЯ** подключать сеть электропитания, если закорочен вход постоянного тока (DC).



ВНИМАНИЕ! Отключите подачу электрического тока со стороны электросети, чтобы предотвратить подачу напряжения во время проведения технического обслуживания. В противном случае возможны поломки оборудования и/или травмы персонала.




ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил безопасной эксплуатации может привести к тяжёлым травмам вплоть до смертельного исхода, а также к повреждению оборудования и загрязнению окружающей среды.

Рисунок 1.1

Блок-схема по подключению оборудования Системы С7-С8

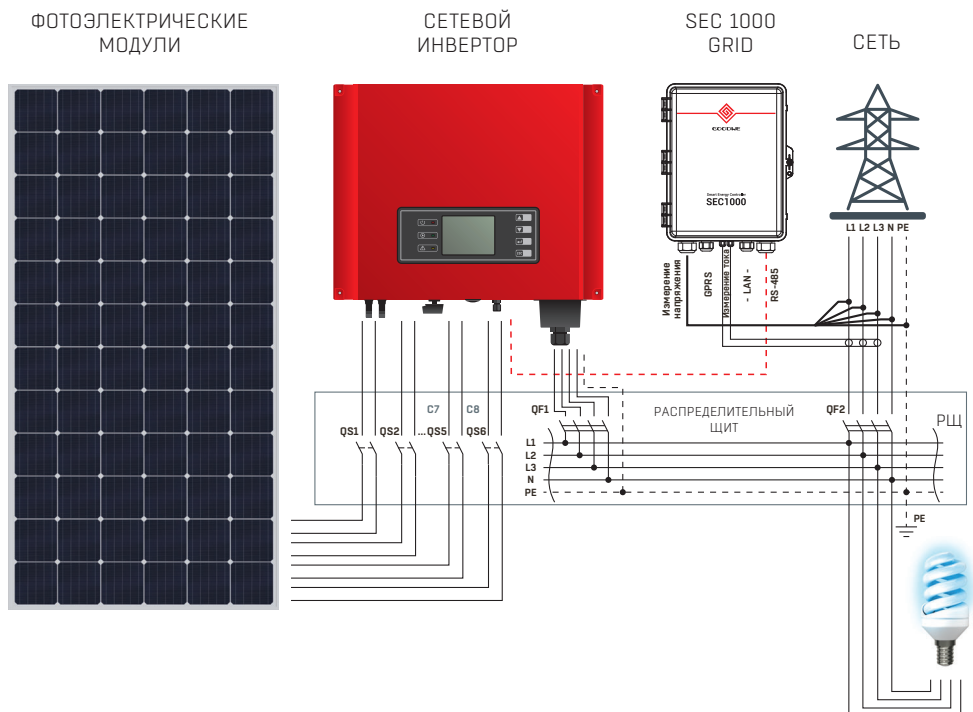

2 ОБОРУДОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО УСТАНОВКЕ



Перед установкой оборудования обязательно прочтите рекомендации об установке каждого элемента Системы.


2.1. МОДУЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХЕВЕЛ

ФЭМ изготовлены по технологии гетероперехода. Рабочий слой ФЭМ располагается между стеклянной подложкой и полимерным листовым материалом. По контуру ФЭМ обрамлен алюминиевым крепежным профилем.

При транспортировке, установке и эксплуатации ФЭМ соблюдайте меры предосторожности и техники безопасности работы с хрупкими и бьющимися изделиями.

Перед началом работы с ФЭМ убедитесь, что внешний вид и комплектация ФЭМ соответствуют требованиям действующей документации, которая прилагается с ФЭМ.

ФЭМ предназначены только для использования в качестве источника электроэнергии в сетевых или автономных системах электроснабжения. Запрещается использовать ФЭМ для иных целей.

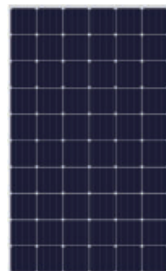

Запрещено:

- разбирать ФЭМ и клеммную коробку, отсоединять этикетку, рамочные крепления и другие компоненты
- складировать ФЭМ друг на друга без дополнительных упаковочных уголков
- допускать падение ФЭМ и падение на них посторонних предметов
- перемещать ФЭМ за кабели
- наступать на ФЭМ
- устанавливать ФЭМ краем или углом на твердые поверхности
- допускать механическое повреждение ФЭМ, включая царапины, потертости и сколы
- осуществлять монтаж ФЭМ при сильном ветре, дожде или тумане
- работать с ФЭМ в металлических украшениях
- эксплуатировать ФЭМ за пределами диапазонов температур, влажности и нагрузок, предусмотренных в данном документе
- искусственно концентрировать солнечное излучение на модулях (с использованием зеркал, поверхности воды и т.д.)
- использовать чистящие/моющие/абразивные средства и острые предметы для очистки модулей
- использовать острые предметы для маркировки модулей
- проводить работы на ФЭМ, не отключенных от нагрузки
- использовать модули в качестве мобильных (передвижных) ФЭС
- устанавливать модули таким образом, чтобы высота между нижним краем модулей и поверхностью земли была меньше среднего для данной местности уровня выпадения снега
- устанавливать модули таким образом, чтобы нижний край модулей соприкасался с водой в течение длительного периода времени
- допускать накопление тепловой энергии модулями во время эксплуатации ФЭС.

Перед проектированием ФЭС необходимо проверить отсутствие затенения места расположения в течение года.



ВНИМАНИЕ!

Сохраняйте электрические контакты чистыми и сухими. Работа с влажными модулями разрешается только в средствах защиты (резиновые перчатки, очки, резиновые боты, прорезиненный фартук или куртка, каска).

Основные требования при обращении с ФЭМ

- Проверить, выполняются ли требования и нормы безопасности.
- Соблюдать меры предосторожности при распаковке, переноске и хранении модулей.
- Не ставить модули вертикально, предварительно не подложив под ребро модуля материал, исключающий повреждение модуля при хранении на твердом основании.
- Не допускать прогиба модуля под его собственным весом и не складывать модули друг на друга без использования дополнительных упаковочных уголков.
- Переносить за раз только один модуль. Переносить только в вертикальном положении, вдвоем, используя обе руки. Запрещено переносить за соединительную коробку или электрические кабели.
- Удостовериться, что не превышаются допустимые параметры воздействия на ФЭМ и обращение с ФЭМ соответствует требованиям данного документа.
- При выполнении электромонтажных работ с модулями использовать инструмент с электроизоляцией не менее 1000 В. Не использовать инструмент без изоляции или с поврежденной изоляцией. При выполнении электромонтажных работ отключить модули от ФЭС.
- Ни при каких обстоятельствах не вскрывать клеммную коробку (за исключением планового ремонта ФЭС).
- При установке модулей необходимо обеспечить достаточное расстояние между модулями для естественной вентиляции.
- Модули должны быть установлены под таким углом, чтобы обеспечивалась самоочистка лицевой поверхности модуля.
- Модули должны быть установлены внутри огражденной территории, ограничивающей допуск посторонних людей.

Электробезопасность



Обязательно ознакомьтесь с основными принципами электротехники и требованиями электробезопасности.

- Используйте изолированные инструменты и соответствующие средства защиты, такие как изолированная обувь и перчатки, а также защитные очки. Все инструменты и средства защиты не должны иметь повреждений.
- Не демонтируйте и не разбирайте модуль.
- Для работы с ФЭС, в которой более одного модуля в цепи, необходимо использовать вольтметр.
- Короткое замыкание на стороне постоянного тока может вызвать искрение, которое может вызвать пожар или разрушение контактов и соединителей. ФЭМ, установленные с нарушением требований настоящего руководства, могут являться причиной поражения электрическим током.

При эксплуатации ФЭМ необходимо:

- отключать ФЭМ от источников/потребителей электроэнергии (инверторы)
- избегать контакта с клеммами, если на лицевую сторону ФЭМ попадает освещение
- соблюдать осторожность при работе с электропроводкой.

ВНИМАНИЕ!

Использование ФЭМ с поврежденными стеклами может привести к поражению электрическим током. Не подключайте ФЭМ непосредственно к потребителям электроэнергии. Выходная мощность модуля непостоянна и зависит от интенсивности солнечного излучения, что может привести к порче напрямую подключённых потребителей. Перед подключением электрических соединителей убедитесь, что они сухие. Материалы и инструменты должны быть чистыми, сухими и исправными, выполнять работы допускается только в сухую погоду при отсутствии сильного ветра.

Сопротивление изоляции ФЭМ имеет величину не менее 28 МОм. Контроль сопротивления изоляции ФЭМ выполняется по методам 10.3 и 10.15 ГОСТ Р МЭК 61646.

Пожарная безопасность



В составе ФЭМ не содержатся взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества.

Допускается размещение ФЭМ на любых типах кровли и поверхностях, которые отвечают требованиям по механической прочности. При проектировании и монтаже ФЭС необходимо предусмотреть пожарные проходы и возможность естественного проветривания.

Места, опасные для установки ФЭМ



Не размещайте ФЭМ вблизи источников огнеопасных и коррозионных газов, брызг соленой воды, выбросов тяжелой промышленности.

ФЭМ не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных местах, например, в местах хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (газов), таких как АЗС, склады ЛВЖ, места хранения взрывоопасных газов, лакокрасочное производство и т.п., а также в местах с источниками открытого пламени.

2.2. КРЕПЛЕНИЯ



Монтаж системы крепления должен выполняться квалифицированным техническим персоналом (минимум два квалифицированных специалиста).

Добавление или удаление компонентов может отрицательно повлиять на функционирование Системы! Для установки ФЭМ крыша должна быть чистой, сухой, ровной, свободной.

Крыша должна быть в удовлетворительном состоянии и достаточно прочной, чтобы выдержать вес ФЭМ, включая дополнительные материалы, ветровые и снеговые нагрузки. Проверьте устойчивость крыши. Привлеките технических специалистов, если сомневаетесь в ее способности нести дополнительную нагрузку. Убедитесь, что запас нагрузки на крышу не превышен локально или в целом.

2.3. ИНВЕРТОР GOODWE K-MT СЕРИИ

Трёхфазный сетевой солнечный инвертор K-MT серии предназначен для построения сетевой солнечной станции и обеспечения дополнительным питанием.

Солнечный сетевой инвертор позволяет экономить электроэнергию, а также передавать накопленный излишек по «зеленому тарифу» в общую электросеть. После монтажа инвертора возможно установить соответствующее приложение, позволяющее следить за работой инвертора с мобильного телефона или планшета. Номинальная мощность сетевого солнечного инвертора составляет 25/30 кВт (в зависимости от модели).

Конструкция инвертора подразумевает подключение 2 MPPT трекеров.




Трёхфазный сетевой инвертор подключается параллельно с сетью. Даже в случае, когда оборудование выключено, на его входных и выходных клеммах может быть опасное напряжение. Всегда отключайте AC и DC питание перед выполнением обслуживания.



Оборудование не содержит внутренних компонентов, требующих обслуживания. Не снимайте переднюю панель и не включайте прибор со снятыми панелями. Любое обслуживание оборудования должно выполняться только квалифицированным персоналом.

Рисунок 2.3.1
Схема инвертора

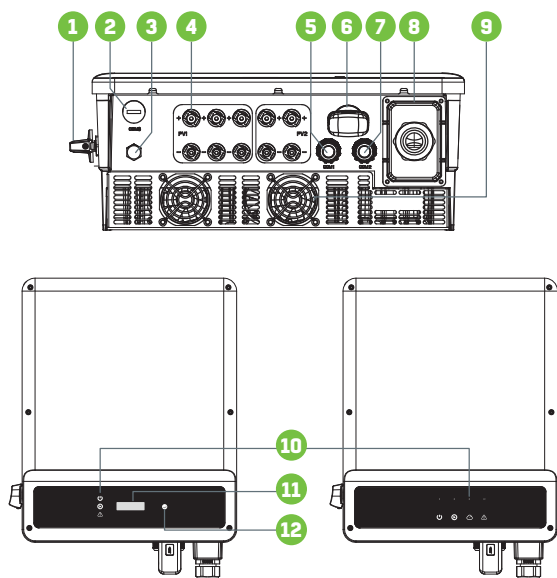

- 1) Выключатель постоянного тока
- 2) Порт USB (опционально)
- 3) Водонепроницаемый вентиляционный клапан
- 4) Вводные разъемы солнечных модулей (6 пар)
- 5) SmartMeter / RS485 – порт
- 6) Коммутационный модуль
- 7) DRED (маршрутизация передаваемых данных и обнаружение ошибок) (6-штырьковый) / удаленное отключение (2-штырьковый) (опционально)
- 8) Выход переменного тока
- 9) Вентилятор
- 10) Световые индикаторы
- 11) ЖК-дисплей
- 12) Кнопка

2.4. КОНТРОЛЛЕР SEC1000 GRID


SEC (Smart Energy Controller) 1000 grid – это интеллектуальный контроллер энергии.

В сочетании с инвертором **GoodWe** он способен осуществлять сбор и анализ данных в режиме реального времени. Кроме того, **SEC** может автоматически регулировать выходную активную мощность, коэффициент мощности и другие параметры солнечной электростанции, а также ограничивать выход переменного тока в сеть, что дополнительно позволяет распределять системные ресурсы более эффективно.

SEC может быть связан с порталом мониторинга «SEMS» для контроля и управления производительностью инверторов.

Таким образом, **SEC1000 grid** предназначен для мониторинга, контроля экспортной мощности и компенсации реактивной мощности.

Рисунок 2.4.1
Схема контроллера

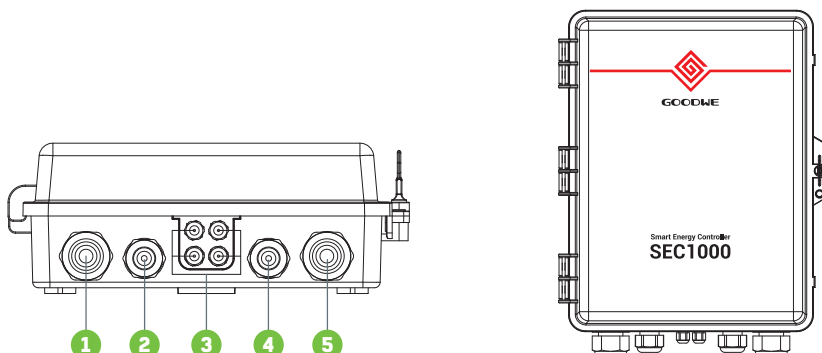

- 1) Входное гнездо напряжения
- 2) Входное гнездо антенны GPRS
- 3) Входное гнездо тока (внешний трансформатор тока)
- 4) Сетевой порт LAN
- 5) Коммутационный порт

3 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. МОНТАЖ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ



Внимательно следите за соблюдением полярности. Перепутав полярность, вы можете вывести систему защиты из строя

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений ФЭМ, а также в отсутствии загрязнения поверхности ФЭМ. Наиболее эффективным является монтаж ФЭМ в местах, обеспечивающих максимальный поток солнечного излучения. Наилучшая ориентация ФЭМ — на юг. Допускается установка с отклонениями на восток и запад, но это приведет к уменьшению выработки электроэнергии в год. При выборе места установки следует избегать близости деревьев, зданий или прочих объектов, которые могут отбрасывать тень на фотоэлектрические модули, особенно в зимние месяцы, когда поступление солнечного излучения и высота подъема солнца над горизонтом наименьшая. Затенение приводит к снижению выработки электроэнергии ФЭС. Выбор угла наклона ФЭМ должен обеспечивать самоочистку. Необходимо избегать условий скопления воды на поверхности ФЭМ и продолжительного пребывания ФЭМ или какой-либо его части в воде.

Последовательно можно соединять только ФЭМ одинакового типа и одинаковой мощности. Для обвязки модулей не требуется вскрывать клеммную коробку. Вскрывать клеммную коробку на модуле запрещается (за исключением планового ремонта ФЭС). ФЭМ оснащены соединителями — коннекторами (MC-4). На соединителях есть метки с полярностью. Для обвязки используйте только кабель для фотоэлектрических систем.

Перед подключением цепи солнечных модулей к инвертору убедитесь, что все соединения выполнены правильно. Если напряжение холостого хода и ток короткого замыкания системы выше величин, указанных в руководстве, повторите проверку

соединений, подключение Системы в данном случае не выполняйте.

ВНИМАНИЕ! Для достижения оптимальной производительности в фотоэлектрической системе должно быть реализовано заземление отрицательного контакта. В основном заземление осуществляется через инвертор.

Для обвязки используйте только кабель для фотоэлектрических систем.

Избегайте соединения кабелей разной полярности одного модуля, т.к. это может привести к короткому замыканию и выходу из строя ФЭМ. Избегайте чрезмерного натяжения соединительных кабелей, кабели не должны подвергаться механическим нагрузкам.

Если требуется дополнительный кабель, используйте только кабель, соответствующий следующим требованиям: сечение проводника не менее 2,5 мм² и изоляция, способная выдерживать напряжение 1000 В и температуру 90 °С.

Для обеспечения молниезащиты модулей и другого оборудования рекомендуется установить стержневой молниеотвод, контур молниезащиты и ограничитель перенапряжения и принять другие меры в соответствии с нормативными правовыми актами.

Перед соединением солнечных модулей в цепь необходимо изучить руководство по эксплуатации инвертора и следовать его рекомендациям.



ВНИМАНИЕ!

Повреждение ФЭМ в результате неправильной установки и/или вследствие неудачного проектного решения не покрывается по гарантии.

3.2. ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Нарушение данных требований может значительно снизить производительность системы и приведет к потере гарантии.

Для инверторов трансформаторного типа необходимо установить УЗО с током защитного отключения 20 мА, что обеспечит безопасное отключение последовательной(-ных) цепочки(-чек) от ФЭС в случае повреждения модуля, соединительных кабелей, изоляции и прочих повреждений.

Для ограничения тока утечки (по причинам, указанным в предыдущем абзаце) рекомендуется установить резистор с номинальным сопротивлением не менее 50 кОм между отрицательным полюсом последовательной цепочки и заземлением (с учетом максимально допустимого напряжения в последовательной цепочке 1000 В). Мощность резистора должна обеспечивать его работоспособность в течение всего периода эксплуатации ФЭС. Запрещается прямое соединение отрицательного полюса последовательной цепочки с заземлением.



ВНИМАНИЕ!

Для достижения оптимальной производительности в фотоэлектрической системе должно быть реализовано заземление отрицательного контакта. В основном заземление осуществляется через инвертор. Обратитесь к руководству по эксплуатации инвертора для получения дополнительной информации.

3.3. МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ

Рекомендации по монтажу опорных конструкций

- Избегайте монтажа при сильном ветре и скользкой мокрой крыше.
- Всегда работайте на наклонной крыше с защитой от падения и при необходимости с защитными сетками и защитой кромок.
- Носите обувь с усиленными носками и прочной нескользящей подошвой.
- Всегда надевайте подходящую защитную одежду при выполнении работы.
- При перемещении оборудования (солнечных панелей и т.д.) всегда используйте установку подъемного приспособления / подъемника.
- Всегда ставьте лестницу на твердую, устойчивую поверхность.
- Всегда ставьте лестницу под углом примерно 75° и позволяйте ей выступать над карнизом примерно на 1 метр.
- Если возможно, прикрепите лестницу сверху веревкой или защитным натяжным ремнем.
- Соблюдайте правила безопасной работы на высоте.

Рисунок 3.3.1
Монтаж ФЭМ на металлочерепицу
или мягкую кровлю
с кронштейном XMR-VI-02



Рисунок 3.3.2
Схема установки кронштейна
XMR-VI-02 на металлочерепицу
или мягкую кровлю



Рисунок 3.3.3
Крепежные элементы к металлочерепице
или мягкой кровле

Установка кронштейна на металлочерепицу или мягкую кровлю осуществляется с помощью следующих элементов.



1) Кронштейн
XMR-VI-02

2) Профиль
MR-R-ST

3) Перемычка
MR-SP-ST
для стыковки
профилей

4) Концевой
зажим
MR-EC-ST




5) Центральный
фиксатор
MR-IC-ST

Рисунок 3.3.4
Способ крепления ФЭМ на фальцевую кровлю



Рисунок 3.3.5
Способ крепления к фальцевой кровле


Монтаж осуществляется с помощью крепления **XMR-VI-08** или **XMR-VI-11**, на которое устанавливается крепление **MR-VI-01**.

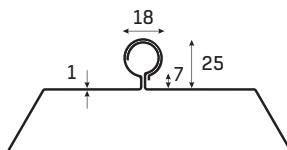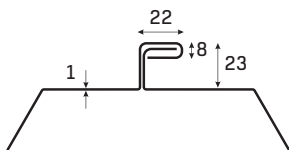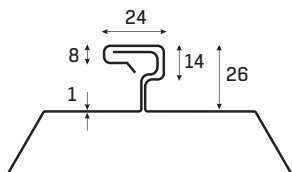

1) Зажимной кронштейн **XMR-VI-08**



2) Центральный кронштейн **XMR-VI-11**

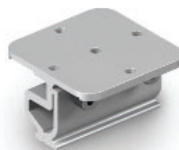

3.4. МОНТАЖ ИНВЕРТОРА

Рекомендации по монтажу инвертора

- Для достижения оптимальной производительности температура окружающего воздуха должна быть ниже 45 °С.
- Для удобства проверки ЖК-дисплея и выполнения возможных мер по техническому обслуживанию, пожалуйста, установите инвертор на уровне глаз.
- Запрещается устанавливать инвертор рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами.
- Для обеспечения нужной силы сигнала рядом с местом установки не должно происходить электрических разрядов и помех, создающих мощные электромагнитные поля.
- Наклейки продукта и предупреждающие знаки должны хорошо читаться после установки.
- Устанавливайте инвертор в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, дождя и снега.

Рисунок 3.4.1
Правила расположения инвертора на фасаде здания



Выбор места установки

- Устанавливайте инвертор в месте, доступном для выполнения обслуживания и электрических подключений
- Выбирайте способ и место установки в зависимости от веса и габаритов инвертора.
- Установку необходимо производить на твердую поверхность.
- Установку необходимо осуществлять только в хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Инвертор может быть установлен вертикально или с небольшим уклоном назад, не более 15°. Установка с боковым наклоном запрещена.
- Панель подключений должна быть направлена вниз (см. **рисунок 3.4.2**).

Рисунок 3.4.2
Установка инвертора на поверхность



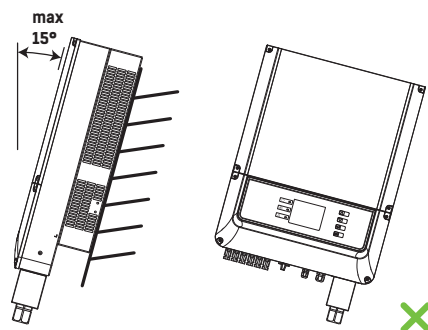


Рисунок 3.4.3
Расстояния до места установки инвертора

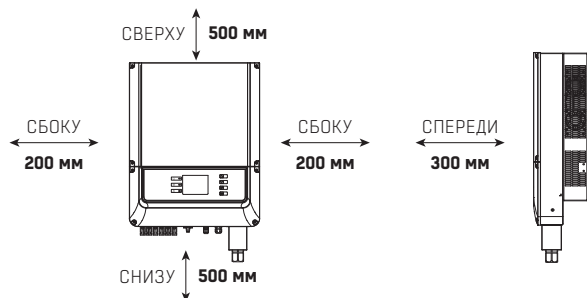

- При креплении инвертора используйте кронштейн как шаблон.
- Просверлите в стене 4 отверстия диаметром 10 мм и глубиной 80 мм.
- Закрепите на стене кронштейн тремя анкерными болтами, которые находятся в комплекте.
- Удерживайте инвертор за канавку сбоку.
- Установите инвертор на кронштейн для монтажа на стену.

Рисунок 3.4.4
Инструкция по креплению инвертора на поверхность

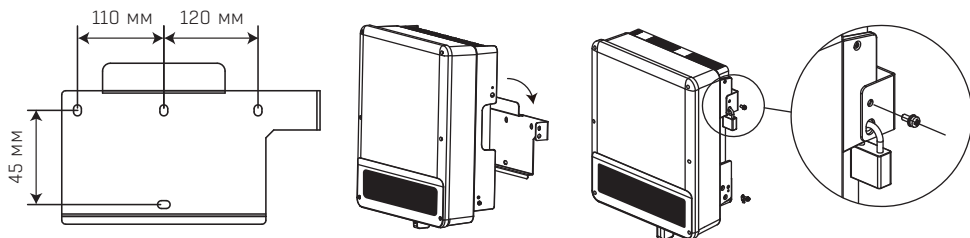

При необходимости можно использовать замок для предотвращения похищения

Подключение ФЭМ к инвертору

- 1) Перед подключением фотоэлектрической (PV) цепи убедитесь, что переключатель постоянного тока выключен.
- 2) Убедитесь, что полярность фотоэлектрической (PV) цепи совпадает с разъемом постоянного тока. В противном случае это может привести к повреждению инвертора.
- 3) Убедитесь, что максимальное напряжение разомкнутой цепи (V_{OC}) каждой фотоэлектрической (PV) цепи не превышает входное напряжение инвертора при любых условиях.
- 4) Положительный и отрицательный полюса не должны касаться провода заземления (PE). В противном случае произойдет повреждение устройства.
- 5) Запрещается соединение положительного или отрицательного полюса фотоэлектрической (PV) цепи с проводом заземления.
- 6) Положительный кабель красного цвета, отрицательный — черного.
- 7) Минимальное сопротивление изоляции заземления панелей должно превышать 33,3 кОм. В случае несоблюдения данных условий существует риск поражения электрическим током.

Подключение к сети переменного тока

- 1) Проверьте соответствие напряжения и частоты сети показателям подключенного инвертора.
- 2) Установите выключатель или предохранитель на сторону переменного тока.
Значение тока отключения должно превышать значение выходного тока с инвертора более чем в 1,25 раз.
- 3) Провод заземления от инвертора должен быть заземлен. Убедитесь, что сопротивление между нейтральным проводом и заземлителем менее 10 Ом.
- 4) Отсоедините выключатель или предохранитель между инвертором и оборудованием.
- 5) Подключите инвертор к сети, как показано на рисунках 3.4.5, 3.4.6 и 3.4.7.
- 6) Конструкция кабеля линии переменного тока должна быть следующей: в случае соскакивания корда с крепления (в результате чего нагрузка переключается на провода), провод защитного PE заземления должен подвергаться нагрузке в последнюю очередь. То есть провод PE должен быть длиннее проводов N и L.

Рисунок 3.4.5

Пример схемы подключения постоянного тока


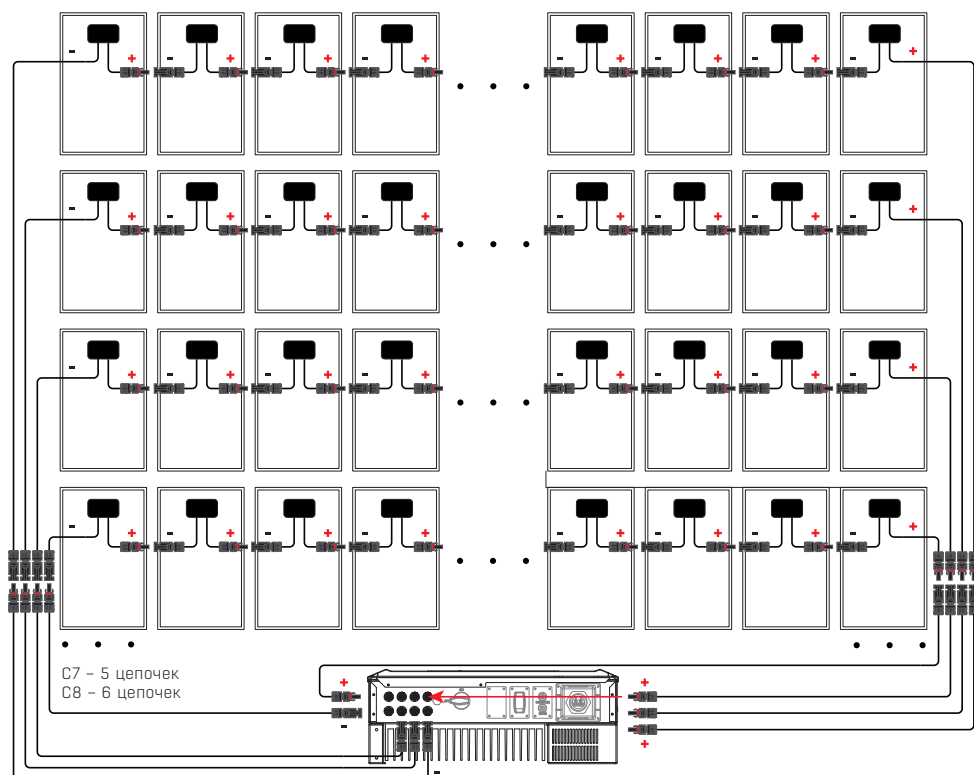


Рисунок 3.4.6
Подключение инвертора к сети


Шаг 1

Протяните кабели переменного тока по одному через коммутационную крышку переменного тока.

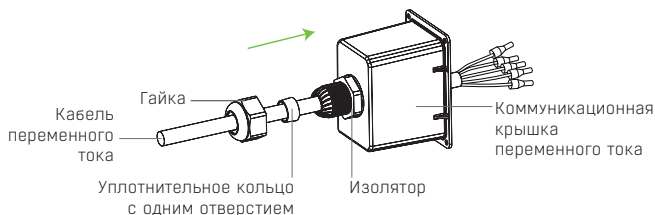



Шаг 2

Обожмите разъемы 5 кабелей, чтобы оболочка кабеля не цеплялась за штырьковый разъем.

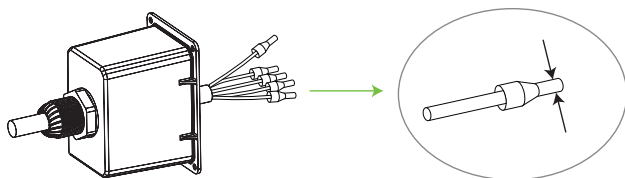

Шаг 3

Подсоедините кабель переменного тока к выводу переменного тока, после чего затяните винты (с моментом 2,3 Нм) для обеспечения правильного подключения. Затем закройте коммутационную крышку переменного тока и затяните винт.

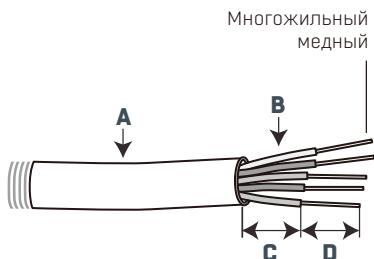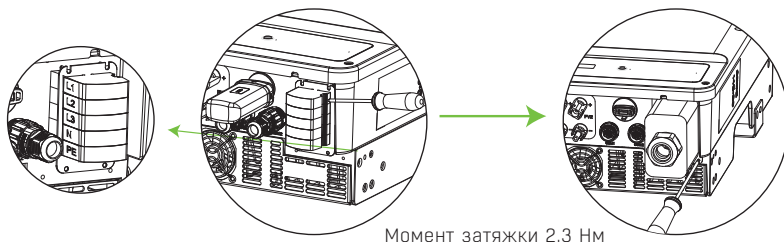

ПОЗ.	ОПИСАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
A	Внешний диаметр	17-20 кВт: 18-25 мм 25 кВт: 22-32 мм
B	Поперечное сечение проводника	17 кВт: 6-16 мм ² 20 кВт: 10-16 мм ² 25 кВт: 10-25 мм ²
C	Длина оголенного проводника	прибл. 45 мм
D	Длина провода	прибл. 10 мм

Рисунок 3.4.7
Инструкция по монтажу кабелей


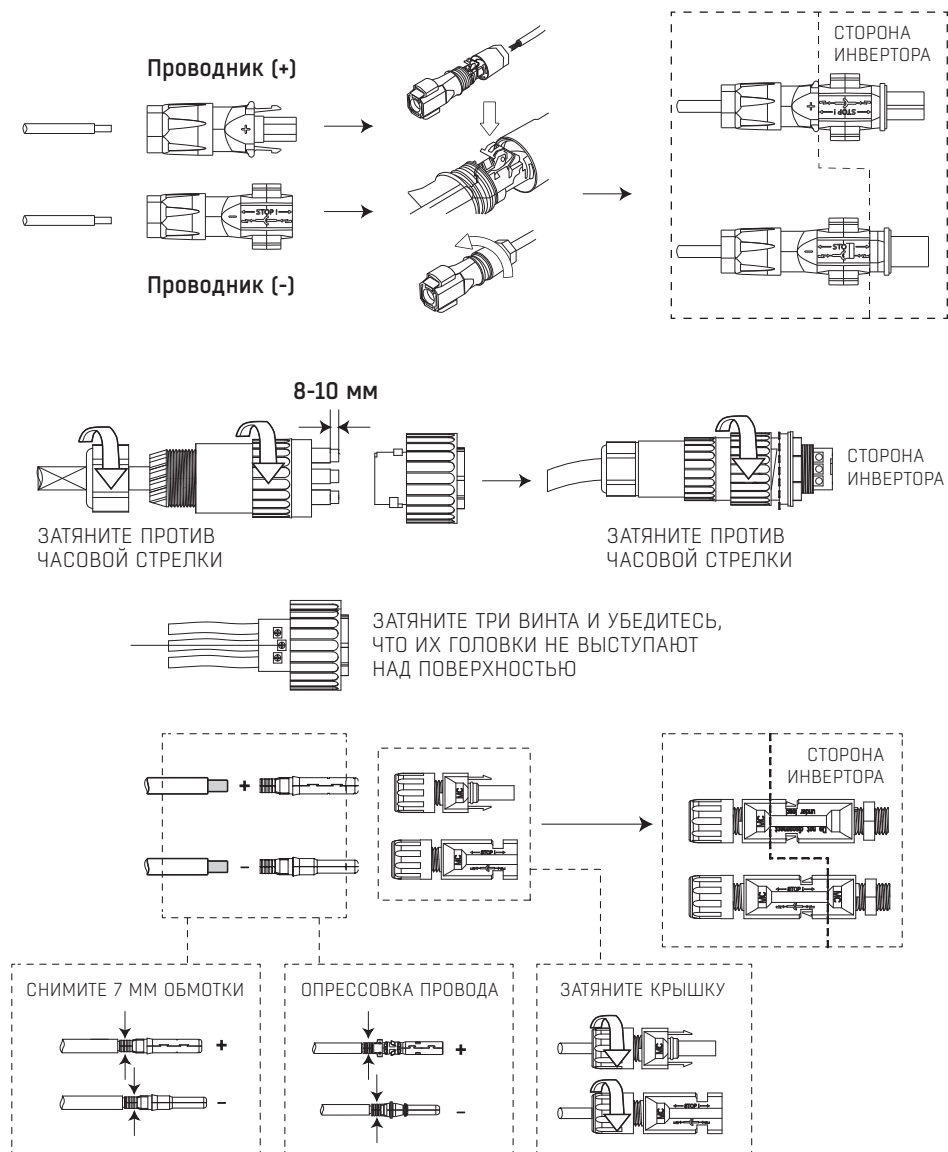


Рисунок 3.4.8
Подключение вывода заземления


Шаг 1

Снимите изоляцию с провода на отрезке соответствующей длины с помощью устройства для зачистки проводов от изоляции.

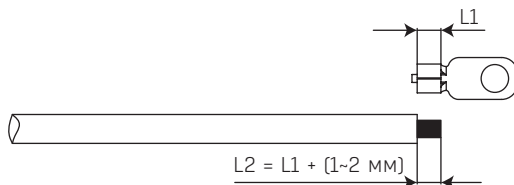

Шаг 2


Вставьте очищенный от изоляции участок провода в вывод и плотно обожмите отжимными клещами.



Шаг 3

Зафиксируйте провод заземления.

После завершения сборки и подключения кабеля заземления рекомендуется нанести на вывод заземления силикагель для повышения стойкости вывода к коррозии.

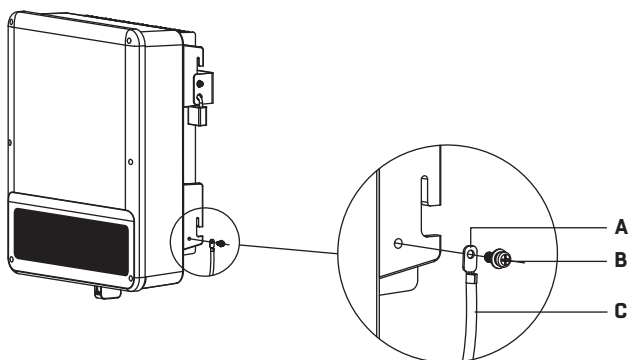


ПОЗ.	ОПИСАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
A	Холоднообжимаемый вывод	
B	Винт	M5*14 (1-1,5Нм)
C	Зелено-желтый кабель	4 мм ² / 10AWG

3.5. МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА

Инструкции по монтажу

- **SEC1000** устанавливается в условиях отсутствия сильной вибрации, толчков и дождя или снега.
- **SEC1000** устанавливается на уровне глаз для удобства эксплуатации и технического обслуживания.
- Запрещается устанавливать **SEC1000** рядом с воспламеняющимися и взрывоопасными материалами. Рядом с местом установки не должно находиться оборудование, создающее мощные электромагнитные поля.
- **SEC1000** устанавливается в месте, где отсутствуют взрывоопасные вещества, а также газ и пыль, способные вызвать коррозию металлов и разрушение изоляции.
- После установки **SEC1000** параметры и предупредительные знаки на устройстве должны быть четко различимы.
- **SEC1000** устанавливается в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, дождя и снега (см. **рисунок 3.4.1**).

Рисунок 3.5.1
Установка контроллера на поверхность

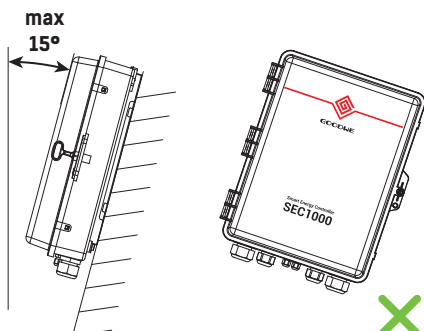


Выбор места установки

При выборе оптимального места для установки **SEC1000** руководствуйтесь следующими правилами:

- Метод монтажа и установки должен соответствовать весу и габаритам **SEC1000**.
- Установка выполняется на прочной поверхности.
- Место установки должно быть хорошо проветриваемым.
- **SEC1000** должен располагаться горизонтально или устанавливаться вертикально.
- **SEC1000** должен устанавливаться вертикально или с наклоном назад до 15°. Наклон в сторону не допускается. Сторона подключений должна быть направлена вниз (см. **рисунок 3.5.1**).
- Для лучшего рассеивания тепла и удобства демонтажа зазоры вокруг **SEC1000** не должны быть меньше значений, указанных на **рисунок 3.5.2**.


Рисунок 3.5.2
Расстояния до места установки контроллера

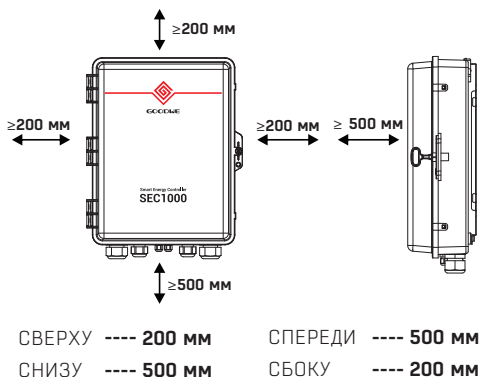

Порядок монтажа


Шаг 1

Просверлите в стене отверстия диаметром 8 мм и глубиной 45 мм.

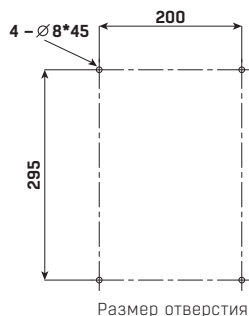


Шаг 2

С помощью анкерных болтов из пакета с принадлежностями закрепите кронштейн для монтажа на стену на стене.

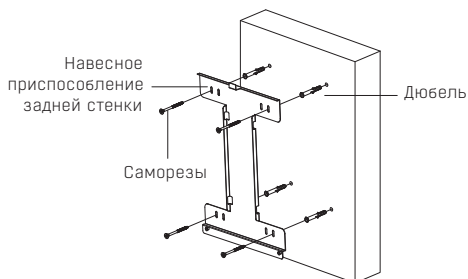

Шаг 3


Установите **SEC1000** на кронштейн для монтажа на стену.

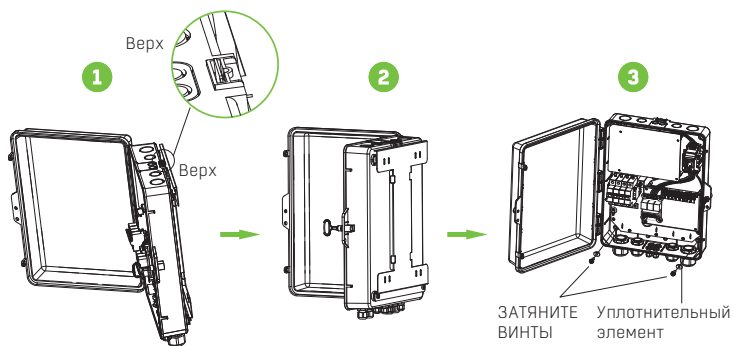


SEC1000 устанавливается стационарно внутри помещения



SEC1000 можно устанавливать в горизонтальное рабочее положение



Перед установкой внутреннее монтажное отверстие следует загерметизировать огнеупорной замазкой

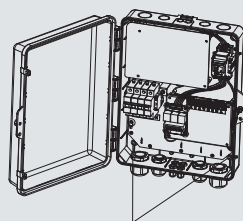


ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОГНЕУПОРНОЙ ЗАМАЗКОЙ

ЦОКОЛЁВКА И ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1 Входное гнездо напряжения

Рисунок 3.5.3
Входное гнездо напряжения
(L1\L2\L3\N\PE)


- **Диапазон напряжения фазы на входе:**
перем. 60 В–перем. 280 В
- **Диапазон напряжения входной линии:**
перем. 100 В–перем. 480 В
- **Переменная частота:**
50/60 Гц

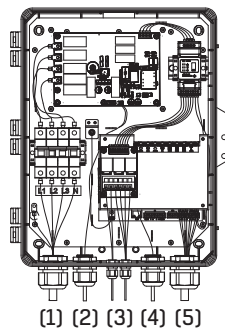

L1 L2 L3 N



Рисунок 3.5.4
Характеристики кабелей для подключения

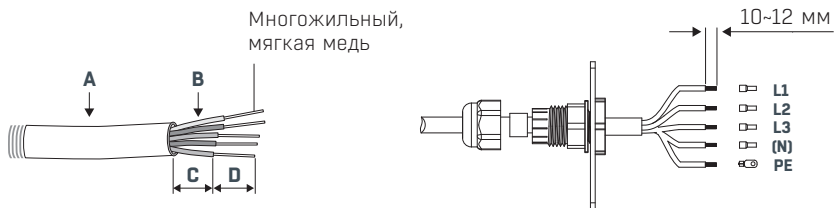

для обжима используйте обжимные клещи!

ПОЗ.	ОПИСАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
A	Диаметр провода	Не более 25 мм
B	Сечение медного проводника	Рекомендованное: 2,5–4 мм ²
C	Длина провода	прибл. 45 мм
D	Длина оголенного медного проводника	прибл. 12 мм

2 Выходное гнездо антенны GPRS

SEC1000 (GPRS) использует этот порт для доступа к антенне.

3 Входное гнездо тока (три узла ТТ: А, В и С)

Рисунок 3.5.5
Подключение внешнего ТТ

Подключите три узла внешнего ТТ к разъемам (А+А-В+В-С+С-).



Каждый токовый вход должен быть меньше 5 А.


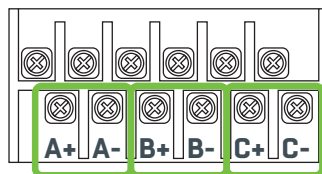


Рисунок 3.5.6
Способ исправления ошибочного подключения каждого ТТ

Выполните соединение В+В- с обратной полярностью и запустите в последовательности, представленной ниже:

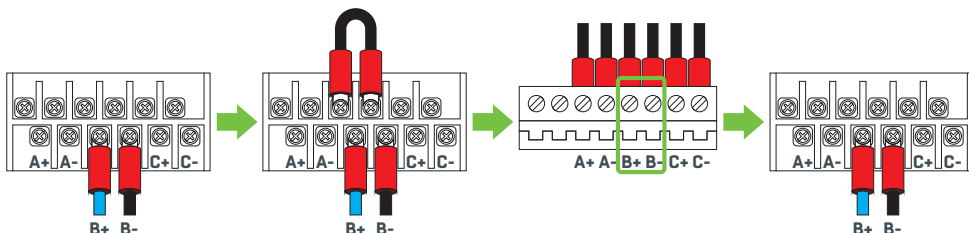


В+ и В-
с обратной полярностью

СОЕДИНИТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
РАЗЪЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ
КОРОТКОГО ПРОВОДА

ВКЛЮЧИТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ВЫХОДНОЙ ВЫВОД


УБЕРИТЕ
КОРОТКИЙ
ПРОВОД

Рисунок 3.5.7
Спецификации и обжим токового провода внешнего ТТ

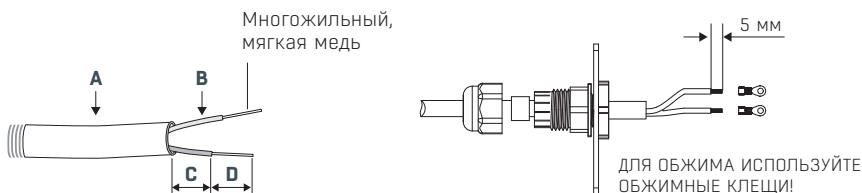

ПОЗ.	ОПИСАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
А	Диаметр провода	Не более 6 мм
В	Сечение медного проводника	Рекомендованное: 0,75–2,0 мм ²
С	Длина провода	прибл. 45 мм
Д	Длина оголенного медного проводника	прибл. 5 мм


Сетевой порт LAN

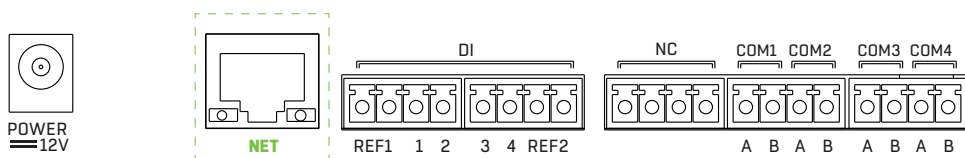

SEC1000 использует этот порт для подключения сетевого кабеля.

На иллюстрации выше точка подключения обозначена «**NET**».

Коммуникационный порт

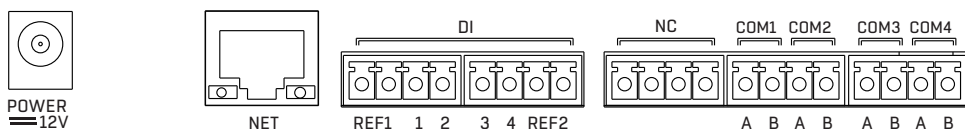


Описание нижней наклейки внутри SEC1000

ПОР.	ПОРТ	ОПИСАНИЕ
1	POWER	Вход питания пост. тока (занят)
2	NET	Интерфейс Ethernet
3	DI	Функциональный интерфейс DRED или RCR
4	NC	Запасной
5	COM1	Интерфейс 485 (1) с инвертором
6	COM2	Интерфейс 485 (2) с инвертором
7	COM3	Интерфейс 485 (3) с инвертором
8	COM4	Интерфейс 485 (4) с внутренним измерителем SEC1000 (занят)

Спецификации и монтаж проводов


Рекомендуется использовать экранированный кабель витой пары с сечением проводника 1 мм² для коммуникационных кабелей стандарта 485.

Коммуникационная панель RS485

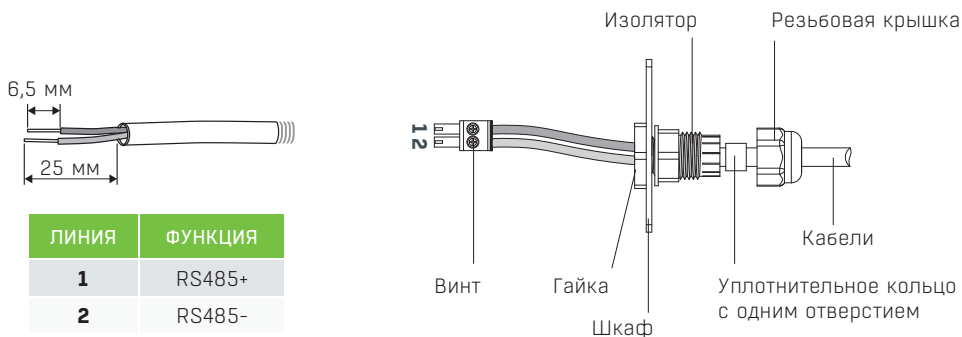

Рекомендуется использовать сетевые кабели типа «**Super Five Type**». После выполнения электромонтажа загерметизируйте порт огнеупорной замазкой для обеспечения его защиты.

Рисунок 3.5.8 Схема подключения SEC1000 к энергосети

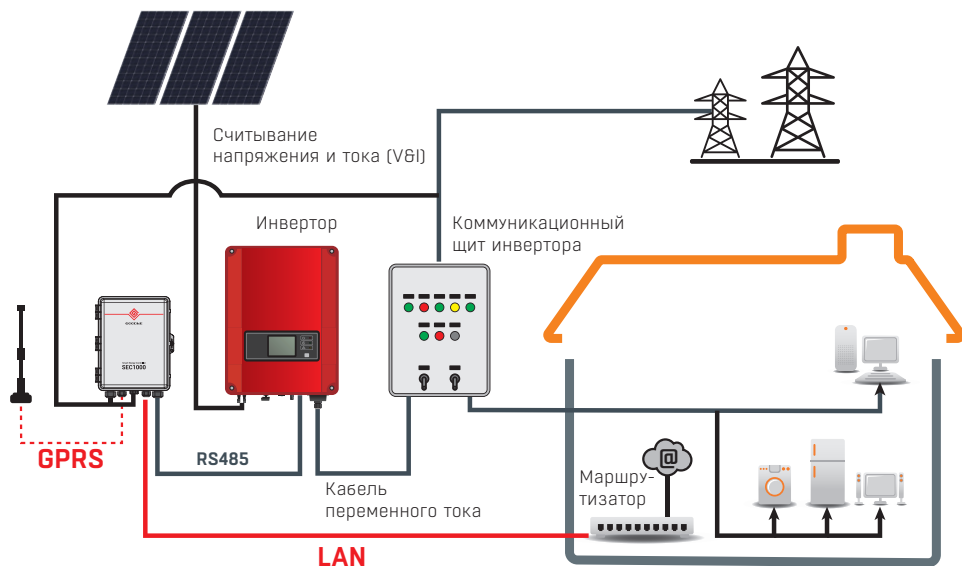

4 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ИНВЕРТОРА

4.1. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ И СВЕТОДИОДЫ
















В качестве интерфейса «человек – компьютер» используется жидкокристаллическая панель со светодиодными индикаторами, кнопки и жидкокристаллический дисплей на передней панели инвертора.

Светодиод отображает рабочее состояние инвертора.

Кнопки и жидкокристаллический дисплей используются для настройки конфигурации и параметров просмотра.

Световая индикация на инверторе

ИНДИКАТОР	СОСТОЯНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
 Power		ON = WiFi включен
		BLINK 1 = WiFi система сброшена
		BLINK 2 = WiFi проблема с роутером
		BLINK 3 = WiFi проблема с сервером
		BLINK = RS485 подключено
		OFF = WiFi неактивен
 Run		ON = INVERTOR подключен на нагрузку
		OFF = INVERTOR не подключен на нагрузку
 Fault		ON = произошла ошибка
		OFF = ошибки нет

4.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.2.1. Способ управления



Предусмотрено два режима нажатия кнопок: кратковременное нажатие и длительное нажатие кнопки.

На всех уровнях меню, если не предпринимается никаких действий, фоновая подсветка жидкокристаллического дисплея выключается, и дисплей автоматически переходит к первому пункту меню первого уровня, а все выполненные изменения данных сохраняются во внутренней памяти.

4.2.2. Настройка стандарта безопасности страны

Если на дисплее отображается **«GW10KT-DT Pac=10000.0W»**, то с помощью длительного нажатия кнопки можно войти в меню второго уровня.

Переход между доступными странами выполняется с помощью кратковременного нажатия кнопки. После выбора подходящей настройки стандарта безопасности страны **«setting...»** подождите и затем подтвердите **«Set OK»** или отклоните изменения **«Set Fail»**.

4.2.3. Дисплей

1) ЖК-дисплей

На рисунке ниже показано, как выглядит ЖК-дисплей.



Область отображения разделена на 2 строки.



2) Области отображения

В этой области отображается информация по состоянию.

«Waiting Pac=0.0W» означает, что инвертор готов к генерации энергии.

«CheckingS Pac=0.0W»** (время проверки **«**S»** зависит от стандарта безопасности и может быть разным для разных стран) указывает на то, что инвертор выполняет самопроверку и готовится к генерации энергии.

«Normal Pac=10000.0W» указывает на то, что инвертор генерирует энергию.

При любом ненормальном состоянии системы на экране отображается сообщение об ошибке.

С помощью кнопки на экране отображается разная информация, например, рабочие параметры и состояние генерации энергии в этой области.

Существует два уровня меню. Блок-схема меню приведена на стр. 21.

3) Использование ЖК-дисплея



Дисплей обеспечивает доступ к конфигурации основных параметров.

Все настройки языка, времени и страны можно конфигурировать с помощью кнопок

Меню, выводимое на жидкокристаллический (ЖК) дисплей, имеет два уровня. Кратковременное и длительное нажатие кнопки используется для перехода между меню и пунктами меню.

Пункты меню первого уровня, не имеющие второго уровня, заблокированы.

Для этих пунктов при нажатии и удерживании кнопки в течение двух секунд на ЖК-дисплее отображается слово **«Lock»**, а затем следуют данные, относящиеся к пункту меню первого уровня. Заблокированное меню можно разблокировать только при смене режима работы системы, возникновении неполадки или путем использования кнопок.

4) Введение в меню



В то время, когда ФЭМ подает на инвертор энергию, на экране будет отображаться меню первого уровня.

Сначала на дисплее отображается первый пункт меню первого уровня, а интерфейс отображает текущее состояние системы. В начальном состоянии отображается **«Waiting Pac=0.0W»**, в режиме генерации энергии отображается **«Normal Pac=10000.0W»**.

При наличии проблем в системе отображается сообщение об ошибке.

Для просмотра напряжения и тока ФЭ, напряжения, тока и частоты энергосети:

- Кратковременным нажатием на кнопку выполняется вход в меню **«E-Today»**, отображающее генерацию энергии за сегодня.
- Кратковременным нажатием на кнопку выполняется вход в меню **«E-Total»**, отображающее общую генерацию энергии по состоянию на сегодня.
- Кратковременным нажатием на кнопку выполняется вход в меню **«Vpv»**, отображающее напряжение ФЭ в вольтах «V».
- Кратковременным нажатием на кнопку выполняется вход в меню **«Ipv»**, отображающее силу тока ФЭ в амперах «A».
- Кратковременным нажатием на кнопку выполняется вход в меню **«Vac»**, отображающее напряжение энергосети в вольтах «V».
- Кратковременным нажатием на кнопку выполняется вход в меню **«Iav»**, отображающее силу тока энергосети в амперах «A».
- Кратковременным нажатием на кнопку выполняется вход в меню **«Frequency»**, отображающее частоту энергосети в герцах.

Просмотр сообщения об ошибке

- Еще раз кратковременно нажмите кнопку для входа в меню **«Error History»**.
- Длительное нажатие кнопки для входа в меню второго уровня определения ошибки. Три самых последних сообщения об ошибке отображаются кратковременным нажатием кнопки в этом меню второго уровня. Запись содержит сообщение об ошибке и времени ошибки (190520 15:30).

Для просмотра названия модели и повторной конфигурации стандарта безопасности страны:

- Находясь в пункте истории сообщения об ошибке в меню первого уровня, кратковременно нажмите кнопку для проверки названия модели.
- Для изменения настройки стандарта безопасности страны требуется длительное нажатие на кнопку для входа в меню второго уровня.
- В меню второго уровня можно изменить стандарт безопасности страны, кратковременно нажав на кнопку. При изменении стандарта безопасности страны на дисплее отображается: «<<Setting...>>». Затем на дисплее отображается: «<<Set Fail>>» или «<<Set OK>>» в течение 10 секунд. Если ничего не делать в меню второго уровня и не нажимать кнопку, фоновая подсветка дисплея выключится и произойдет возврат к меню первого уровня.

Просмотр версии ПО

Находясь в пункте названия модели в меню первого уровня, кратковременно нажмите кнопку один раз для просмотра версии ПО.

В этом меню может отображаться текущая версия ПО.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если функция ограничения мощности включена, максимальная выходная мощность инвертора будет ограничена в соответствии с установками.

В инверторе без устройства ограничения питания (например, CT/Meter) или без устройства ограничения мощности это работать не будет.

5) Базовые настройки

Выбрать язык:

Кратковременно нажмите кнопку для входа в меню «<<Set Language>>».

Длительно нажмите кнопку для входа в меню второго уровня.

Кратковременно нажмите кнопку для перехода между доступными языками.

Установить время:

Находясь в меню первого уровня «<<Set Language>>», кратковременно нажмите кнопку для входа в меню «<<Set time>>».

Длительно нажмите кнопку для входа в меню второго уровня. Изначально отображается «<<2000-00-00 00:00>>», где первые четыре цифры представляют год (напр., 2000-2099), пятая и шестая цифры представляют месяц (напр., 01-12), седьмая и восьмая цифры представляют дату (напр., 01-31), остальные цифры представляют время.

Кратковременно нажмите на кнопку для увеличения цифры в текущей позиции и нажмите для перевода курсора в следующую позицию.

Настроить протокол



Эта функция открывается только для сервисного персонала, так как настройка неправильного протокола приведет к нарушению обмена данными.

Находясь в меню первого уровня **«Set time»**, кратковременно нажмите кнопку один раз для входа в меню **«Protocol Display»**. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 с для входа в подменю. Отображается «круговое» меню, содержащее два протокола. Выбор протокола выполняется кратковременным нажатием кнопки. При отсутствии ввода в течение 10 секунд инвертор сохраняет выбранный протокол, а жидкокристаллический дисплей автоматически возвращается к главному меню и фоновая подсветка выключается.

Функция затенения MPPT:



Настройка для оптимизатора затенения по умолчанию деактивирована.

Не активируйте эту функцию, если на панель не падает тень. Иначе это приведет к тому, что будет вырабатываться меньше энергии.

Нажмите кнопку для входа в меню **«Shadow Optimize»**. Если отображается **«Shadow MPPT OFF»**, это значит, что оптимизатор затенения включен. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 с для деактивации функции.


6) Работа дисплея при вводе в эксплуатацию

Когда напряжение на входе достигает напряжения включения инвертора, ЖК-дисплей начинает работать, включается желтый индикатор и на ЖК-дисплей выводится сообщение **«Waiting»**. Более подробная информация отображается через несколько секунд. Если инвертор подсоединен к энергосети, выводится сообщение **«Checking XXs»** и начинается обратный отсчет 30 секунд. Когда обратный отсчет дойдет до «00S», послышится четырехкратное срабатывание реле. После этого на жидкокристаллическом дисплее отобразится **«Normal»**. В нижней левой части жидкокристаллического дисплея отображается мгновенная выработка энергии.

4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕРТОРА К WI-FI

Подготовка к работе

1. Включите Wi-Fi инвертора (или Ezlogger Pro Wi-Fi)
2. Если вы настраиваете Wi-Fi на инверторе, убедитесь, что световой индикатор мигает желтым светом
3. Включите Wi-Fi-роутер
4. Включите Wi-Fi на компьютере

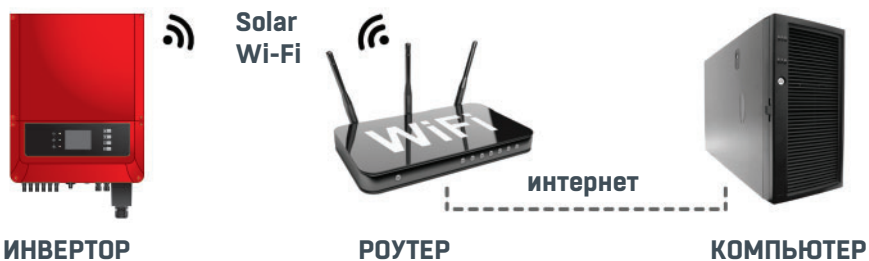


Настройка беспроводной сети

1. Подключите Wi-Fi к «Solar Wi-Fi*» [*– последние 8 чисел серийного номера инвертора]

Пароль: 12345678

Введите в адресную строку: <http://10.10.100.253>



Если появилась надпись «Unauthorisation login», пожалуйста, обновите страницу браузера

2. В поле **Admin (U)**

введите admin

Пароль: admin

Log in to 10.10.100.253

Your password will be sent unencrypted.

Cancel
Log In



3. Нажмите **Start Setup**

Device information

Firmware version	V1.1.2.1
MAC address	98:D8:63:70:C9:82
Wireless AP mode	Enable
SSID	Solar-WiFi
IP address	10.10.100.253
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	WiFi_Burn-in
Encryption method	WAP2PSK
Encryption algorithm	AES

Cannot join the network, may caused by:

Router doesn't exist, or signal is too week, or password is incorrect

★ **Help:** Wizard will help you to complete setting within one minute.

Start Setup

4. Выберите доступный Wi-Fi и нажмите «Next»

Please select you current wireless network

	SSID	AUTH/ENCRY	RSSI	Channel
<input type="radio"/>	WiFi_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	66	1
<input type="radio"/>	WiFi_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	100	1
<input type="radio"/>	WiFi_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	70	1
<input type="radio"/>	WiFi_Burn-in2	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	72	1

★ **Help:** When RSSI of the selected Wi-Fi network is lower than 30%, the connection may be unstable. Please select other available network or shorten the distance between the device and router. If your wireless router does not broadcast SSID, please click "Next" and add a wireless network manually.

5. Введите пароль вашей сети Wi-Fi и нажмите «Next»

Add wireless network manually

Network name (SSID)

Encryption method

Encryption algorithm

Please enter the wireless network password:

Password

show psk

★**Note:** Case sensitive for SSID and password.
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.



Пожалуйста, убедитесь, что пароль введен верно, а все прочие параметры беспроводной сети совпадают с настройками роутера

6. Выберите **Complete** для завершения

Save success!

The current configuration will take effect after restart.

If you still need to configure the other pages of information, please go to complete your required configuration.

Configuration is completed, you can to the Management page, Click on the restart "OK" button.

Confirm to complete?

Back Complete

Совет

Вы также можете изменить SSID и пароль в настройках **Advanced**

Wizard
Advanced
Management

Access point setting

Network name (SSID) Network name

Encryption mod WPA/WPA2-PSK

Encryption algorithm AES

Password (8 to 63 characters) Input new password

★Note: config the device's parameter under the access point mode.

DHCP setting for STA

IPDHCP Mode DHCP

IP address 192.168.204.149

Subnet mask 255.255.255.0

Gateway address 192.168.204.254

DNS server address 80.59.16.0

★Note: After changing the setting, the device must be restarted.

Save Save



НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка к работе

1. Включите Wi-Fi инвертора (или Ezlogger Pro WiFi)
2. Если вы настраиваете Wi-Fi на инверторе, убедитесь, что световой индикатор мигает желтым светом
3. Включите Wi-Fi-роутер
4. Скачайте и установите последнюю версию приложения «SEMS Portal» из Google Play Store или App Store
5. **Инструкцию** можно найти по ссылке ниже:


<https://en.goodwe.com/public/home/Wi-Fi Connection Guide.pdf>




Если в процессе настройки у вас возникли проблемы, вы можете найти ответы на часто возникающие вопросы в FAQ

Настройка беспроводной сети

1. Выберите «Wi-Fi Configuration»

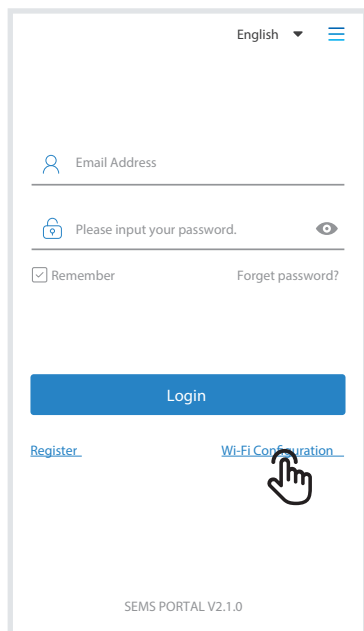


2. Включите инвертор и выберите «Next»

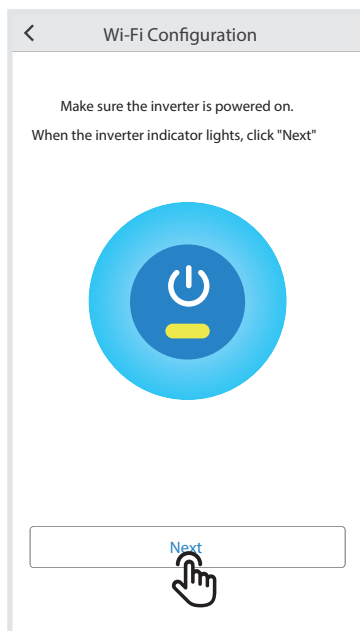

3. Нажмите «Go into WLAN setting interface»




6. Выберите ваше Wi-Fi-подключение

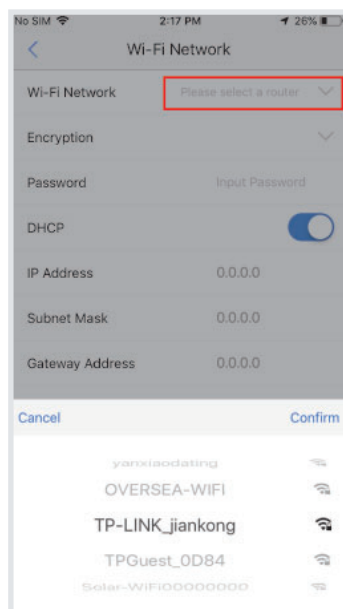


**4. Подключитесь к Solar Wi-Fi
Пароль: 12345678**




7. Введите пароль и выберите «Set»

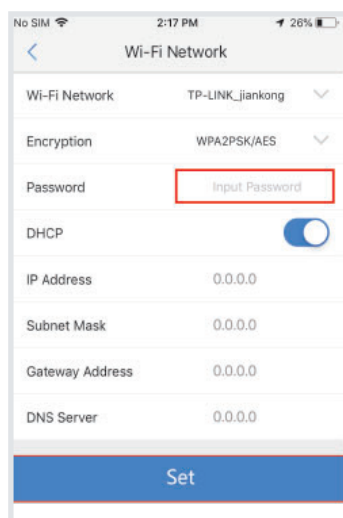


5. Нажмите Next

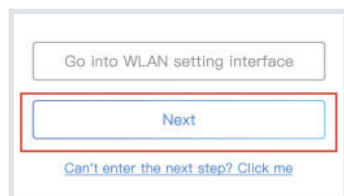


8. Перед нажатием «**OK**» прочтите информацию

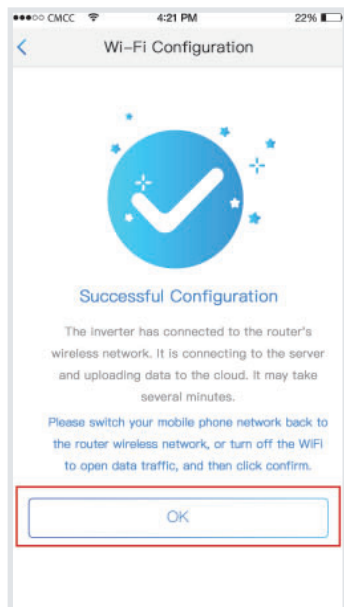

9. Если возникнет ошибка, вы сможете настроить заново

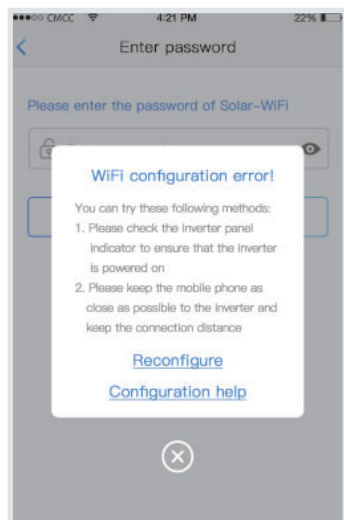

10. Вы можете воспользоваться «**Помощником**»

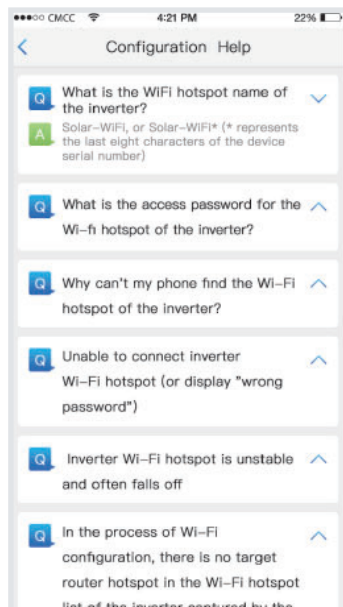

5 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



Если инвертор не работает должным образом, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими инструкциями, прежде чем обращаться в сервисную службу.

При возникновении проблемы начинает светиться красный светодиодный индикатор (неисправность) на передней панели, а на жидкокристаллическом дисплее отображается сообщение о типе неполадки. В нижеследующей таблице приведены сообщения об ошибках и способы устранения соответствующих неполадок.

Таблица 5.1
Описание ошибок

СООБЩЕНИЕ		ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
СИСТЕМНАЯ ОШИБКА	Isolation Failure	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проверьте сопротивление между PV (+) и PV (-). Значение сопротивления должно быть больше, чем 100 кОм. Также убедитесь, что инвертор заземлен. 2) Если проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
	Ground Failure	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ток утечки на землю слишком большой. 2) Отключите входные сигналы от ФЭМ (PV) и проверьте периферийную систему переменного тока. 3) После устранения проблемы снова подключите ФЭМ (PV) и проверьте состояние инвертора. 4) Если проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
	V _{ac} Failure	<ol style="list-style-type: none"> 1) PV инвертор автоматически перезагрузится в течение 5 минут, если сеть вернется в нормальное состояние. 2) Убедитесь, что напряжение в сети соответствует спецификации. 3) Убедитесь, что нейтральный (N) провод и РЕ провод подключены правильно. 4) Если проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
	F _{ac} Failure	<ol style="list-style-type: none"> 1) PV инвертор автоматически перезагрузится в течение 5 минут, если сеть вернется в нормальное состояние. 2) Убедитесь, что частота сети соответствует спецификации. 3) Если проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
	Utility Loss	<ol style="list-style-type: none"> 1) Сеть не подключена. 2) Проверьте кабели сети. 3) Проверьте возможность использования сети.

СООБЩЕНИЕ		ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ОШИБКА СИСТЕМЫ	PV over Voltage	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проверьте напряжение холостого хода PV: превышает ли оно или находится слишком близко к максимальному входному напряжению. 2) Если PV напряжение меньше максимального входного напряжения, но проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
	Over Temperature	<ol style="list-style-type: none"> 1) Внутренняя температура выше нормы. 2) Попробуйте снизить температуру окружающей среды. 3) Переместите инвертор в прохладное место 4) Если проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
ОШИБКА ИНВЕРТОРА	Relay-Check Failure DC Injection High EEPROM R/W Failure SPI Failure DC Bus High GFCI Failure	<ol style="list-style-type: none"> 1) Выключите переключатель постоянного тока инвертора. 2) Дождитесь, пока ЖК-дисплей погаснет. 3) Включите переключатель постоянного тока и убедитесь, что он подключен. 4) Если проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
	Индикация отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> 1) Выключите переключатель постоянного тока, снимите разъем постоянного тока, проверьте напряжение на массиве ФЭМ (PV). 2) Подключите разъем постоянного тока и включите переключатель постоянного тока. 3) Если напряжение ниже 250 В, пожалуйста, проверьте конфигурацию инверторного модуля. 4) Если напряжение выше 250 В, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Когда солнечного света недостаточно, инвертор может самопроизвольно включаться и выключаться из-за недостатка электроэнергии, вырабатываемой фотоэлектрическими модулями. Эта проблема не приведет к повреждению инвертора. Если проблема сохраняется, позвоните в ближайший сервисный центр.

6 ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

6.1. ПО КОНТРОЛЛЕРА

В схеме подключения к энергосети на **Рис. 3.5.8** (количество инверторов может быть больше одного), SEC1000 будет выполнять функции компенсации реактивной мощности, регулирования активной мощности и предотвращения обратного тока и т. п. Соответствующие параметры инвертора выбираются и задаются с помощью ПО **«ProMate»**, установленного на компьютере для мониторинга и конфигурирования SEC1000.

«ProMate» представляет собой ПО для конфигурирования EzLoggerPro, SEC1000 и т. п. С помощью данного ПО можно изменять сетевой IP-адрес EzLoggerPro и SEC1000, конфигурировать количество подключенных инверторов, задавать время, контролировать функции **RCR**, **DRED**, выполнять конфигурирование и отладку на месте.



Прежде чем начать настройку оборудования, установите **«ProMate»** на компьютер, загрузив программу из сети Internet по ссылке:
<http://www.goodwe-power.com/files/ProMate.rar>

Для конфигурирования SEC1000 настройте **«ProMate»** с динамическим IP (DHCP) или статическим IP, согласно режиму подключения к сети.

Интерфейс Promate имеет следующий вид:


- 1) Если пользователь находится в режиме динамического IP, ему требуется только подключить порт **NET** устройства SEC1000 к порту **LAN** маршрутизатора с помощью сетевого кабеля для подключения к сети, после чего устройство будет готово к работе.
- 2) Если же у пользователя статический IP, он должен перевести SEC1000 в режим статического IP. Для этого нажмите кнопку перезагрузки **<<Reload>>** и удерживайте ее в течение приблизительно 10 секунд для сброса и перезапуска SEC1000.

После 10 секунд удерживания клавиши перезагрузки на панели внутреннего EzLogger Pro на SEC1000 слева направо начинают мигать светодиоды, сигнализируя о перезагрузке и перезапуске.

После перезапуска SEC1000 переключается в режим статического IP (IP по умолчанию: **192.168.1.200**). Затем с помощью кабелей подключите порт **NET** SEC1000 к порту **Ethernet** компьютера. В то же время необходимо изменить адрес IP компьютера. Адрес IP и шлюз по умолчанию настраиваются в сегменте 192.168.1.xxx (1 ≤ XXX ≤ 250 и XXX ≠ 200). Например, адрес IP можно настроить на 192.168.1.100, а шлюз по умолчанию – на 192.168.1.254.

6.2. ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ТОКА SEC1000

Сначала настройте общую мощность, предел мощности и коэффициент трансформации ТТ (внешнего ТТ), а затем проверьте разрешение экспорта (как показано на иллюстрации ниже), чтобы можно было вести мониторинг данных активных напряжения, тока и мощности в режиме реального времени.

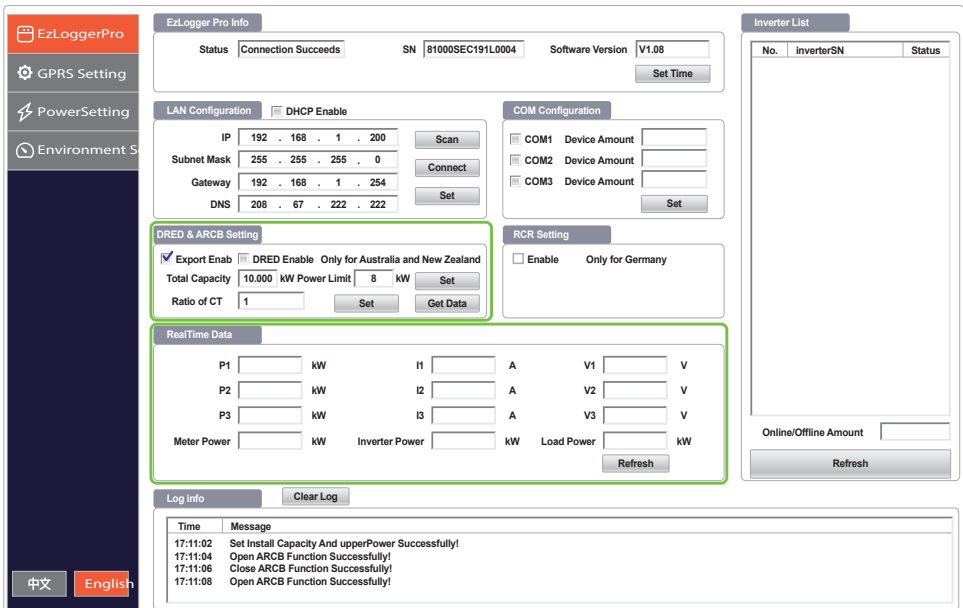

The screenshot displays the EzLogger Pro configuration interface. The left sidebar contains navigation options: EzLogger Pro, GPRS Setting, PowerSetting, and Environment S. The main content area is divided into several sections:

- EzLogger Pro Info:** Shows Status (Connection Succeeds), SN (810005SEC191L0004), and Software Version (V1.08). A Set Time button is present.
- LAN Configuration:** Includes DHCP Enable, IP (192.168.1.200), Subnet Mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.254), and DNS (208.67.222.222). Buttons for Scan, Connect, and Set are available.
- COM Configuration:** Lists COM1, COM2, and COM3 with Device Amount fields and a Set button.
- DRED & ARCB Setting:** (Highlighted with a green border) Includes Export Enab (checked), DRED Enable (checked), Total Capacity (10,000 kW), kW Power Limit (8 kW), and Ratio of CT (1). Buttons for Set and Get Data are present.
- RCR Setting:** Includes an Enable checkbox and a note 'Only for Germany'.
- RealTime Data:** (Highlighted with a green border) Displays real-time power and voltage data for P1, P2, P3, I1, I2, I3, V1, V2, V3, Meter Power, Inverter Power, and Load Power. A Refresh button is at the bottom.
- Inverter List:** A table with columns for No., InverterSN, and Status. Below it is an Online/Offline Amount field and a Refresh button.
- Log Info:** Shows a Clear Log button and a log table with columns for Time and Message. The log contains several successful messages from 17:11:02 to 17:11:08.

At the bottom left, there are language selection buttons for 中文 and English.

6.3. ФУНКЦИЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ SEC1000

- Задайте переменный коэффициент трансформации внешнего ТТ (учтите, что значение тока первичной обмотки внешнего ТТ не должно превышать 5000 А, а соответствующий ток вторичной обмотки не должен превышать 5 А).
- Задайте требуемое значение коэффициента мощности
- Значение обратной связи по сети представляет собой фактическое значение, полученное после настройки ожидаемого коэффициента мощности.

The screenshot displays the EzLoggerPro web interface with the following sections:

- Navigation Menu (Left):** EzLoggerPro, GPRS Setting, PowerSetting (highlighted), Environment S.
- EzLogger Pro Info:** Status: Connection Succeeds, SN: 81000SEC191L0004, Software Version: V1.08, Set Time button.
- Set Active Power:** Active Power input field (%), Range: 0 - 100, Set button.
- Set Power Factor Ou:** Power Factor input field (%), Range: [-0.99, -0.8]U[0.8,1], Set button.
- Set Reactive comper (highlighted):**
 - Enable Reactive compensation
 - CT input field, Range: 1 - 65535
 - CT input field, Range: [-0.99, -0.9]U[0.9,1]
 - Set and Read buttons.
 - Grid Power Feedback Value input field and Read button.
- Inverter List (Right):** Table with columns No., inverterSN, Status. Online/Offline Amount input field and Refresh button below.
- Log info:** Clear Log button and a log table.

Time	Message
17:11:02	Set Install Capacity And upperPower Successfully!
17:11:04	Open ARCB Function Successfully!
17:11:06	Close ARCB Function Successfully!
17:11:08	Open ARCB Function Successfully!
- Language Selection (Bottom Left):** 中文, English.

7 ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ



ФЭМ Хевел разработаны для длительной независимой работы без участия обслуживающего персонала и не требуют постоянного обслуживания.

В рамках планового обслуживания необходимо проводить периодический визуальный осмотр ФЭС на предмет появления повреждений на поверхности модулей и во внешних кабельных сетях.

В случае поломки и разрушения ФЭМ следует придерживаться следующих правил:

- прекратите работы с фотоэлектрической системой и обеспечьте выход людей с территории
- наденьте защитные перчатки и необходимые средства индивидуальной защиты
- соберите все крупные осколки стекла и поместите в пластиковый или металлический контейнер
- не используйте сломанный или поврежденный модуль.

На протяжении всего жизненного цикла ФЭМ частицы пыли скапливаются на поверхности модуля, что со временем может привести к снижению выработки электроэнергии.

Как правило, частицы пыли смываются дождем, но существуют территории, где требуется дополнительная очистка. Рекомендуется периодически, но не реже одного раза в 12 месяцев проводить осмотр поверхности ФЭМ на предмет загрязнения.

При необходимости очистки при сильной запыленности:

- наденьте защитные перчатки и необходимые средства индивидуальной защиты
- используйте мягкую ткань, смоченную водой
- не используйте чистящие/моющие/абразивные средства и острые предметы
- соблюдайте технику безопасности при очистке модулей
- производите очистку модуля в периоды, когда температура модуля близка к температуре окружающего воздуха (вечерние или утренние часы) для снижения термических напряжений.



ВНИМАНИЕ!

Очистку модулей необходимо осуществлять только с помощью устройств, специально предназначенных для этого (очистка модулей с использованием воды под давлением строго запрещена).

7.2. КРЕПЛЕНИЯ

Система крепления разработана таким образом, чтобы уменьшить объём работ по техническому обслуживанию. Однако следующие действия необходимо выполнять ежегодно или после сильных ветровых нагрузок:

- Проверьте надежность всех болтов, гаек, винтовых и зажимных соединений. При необходимости затяните все болты, гайки, винты и зажимы в соответствии с руководством по установке.
- Произведите общий визуальный контроль системы (коррозия компонентов и т.д.).
- Проверьте положение системы крепления относительно исходного положения при установке.

7.3. ИНВЕРТОР GOODWE K-MT СЕРИИ

Регулярное техническое обслуживание обеспечивает долгий срок службы и оптимальную эффективность всей PV станции.



ВНИМАНИЕ! Перед тем как начать обслуживание, следует отключить выключатель переменного тока, а затем отключить выключатель постоянного тока. Подождите 5 минут, пока выйдет остаточное напряжение.

7.3.1. Проверка выключателя постоянного тока

Выключатель постоянного тока не требует технического обслуживания.

Рекомендуется, хотя и не обязательно:

- Регулярно проверять выключатель постоянного тока.
- Использовать выключатель хотя бы 10 раз в год. Эксплуатация переключателя очистит контакты и продлит срок службы выключателя постоянного тока.

Порядок включения

1. Включите выключатель на стороне переменного тока.
2. Включите переключатель постоянного тока.
3. Включите выключатель на стороне постоянного тока.



ВНИМАНИЕ! Если нет переключателя, перейдите от шага 1 к шагу 3.

Порядок отключения

1. Выключите выключатель на стороне переменного тока.
2. Выключите переключатель постоянного тока.
3. Выключите выключатель на стороне постоянного тока.



ВНИМАНИЕ! Если нет переключателя, перейдите от шага 1 к шагу 3.

7.3.2. Проверка электрического соединения

1. Проверьте, не ослаблен ли провод переменного или постоянного тока.
2. Убедитесь, что провод заземления надежно заземлен.
3. Проверьте, закрыты ли водонепроницаемые крышки RS485 и USB порта.



ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание должно проводиться раз в полгода.

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1. СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ ХЕВЕЛ

Таблица 8.1.1
Технические характеристики солнечных модулей ХЕВЕЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	HVL-305 /HJT	HVL-310 /HJT	HVL-315 /HJT	HVL-320 /HJT	HVL-325 /HJT	HVL-330 /HJT
Номинальная мощность, Вт	305	310	315	320	325	330
Эффективность, %	18,24	18,62	18,89	19,1	19,33	19,7
Допустимое отклонение номинальной мощности (ΔP_{max}), %	1,64	1,61	1,59	1,56	1,54	1,52
Ток в рабочей точке P_{max} (I_{mp}), А	8,62	8,71	8,74	8,83	8,86	8,97
Напряжение в рабочей точке P_{max} (V_{mp}), В	35,36	35,71	36,07	36,28	36,74	36,84
Ток короткого замыкания (I_{sc}), А	9,22	9,25	9,26	9,28	9,29	9,37
Напряжение холостого хода (V_{oc}), В	43,74	43,82	43,88	43,97	44,08	44,52
Температурный коэффициент, V_{oc} %/°C	-0,249	-0,249	-0,249	-0,249	-0,249	-0,249
Температурный коэффициент, I_{sc} %/°C	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Температурный коэффициент, P_{max} %/°C	-0,311	-0,311	-0,311	-0,311	-0,311	-0,311
Максимальное напряжение системы, В	1000/ 1500	1000/ 1500	1000/ 1500	1000/ 1500	1500	1500

Таблица 8.1.2
Габаритно-установочные размеры монокристаллического ФЭМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры (ДхШхТ), мм	1671x1002x35
Площадь, м ²	1,67
Вес, кг	19

8.2. ИНВЕРТОР GOODWE K-MT СЕРИИ

Таблица 8.2.1
Технические характеристики инверторов K-MT серии

ХАРАКТЕРИСТИКИ	C7	C8
Входные параметры фотоэлектрического модуля		
Максимальная входная мощность постоянного тока, Вт	32500	39000
Максимальное входное напряжение постоянного тока, В	1100	1100
Диапазон отслеживания точки максимальной мощности, В	200-950	200-950
Начальное напряжение, В	180	180
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В	600	600
Максимальная входная сила тока, А	25/25/25	25/25/25
Максимальная сила тока короткого замыкания, А	31,3/31,3/31,3	31,3/31,3/31,3
Количество трекеров для отслеживания точки максимальной мощности	3	3
Количество входящих проводов для каждого трекера	2/2/2	2/2/2
Выходные параметры переменного тока		
Номинальная выходная мощность, Вт	25000	30000
Максимальная видимая выходная мощность, В-А	27500	33000
Номинальное выходное напряжение, В	400	400
Номинальная выходная частота, Гц	50/60	50/60
Максимальная выходная сила тока, А	40	48
Выходной коэффициент мощности	1 (устанавливается от опережающего 0,8 до запаздывающего 0,8)	1 (устанавливается от опережающего 0,8 до запаздывающего 0,8)
Выходной суммарный коэффициент нелинейных искажений	<3%	<3%
КПД		
Максимальный КПД	98,7%	98,8%
Европейский КПД	>98,4%	>98,5%

8.3. КОНТРОЛЛЕР SEC1000 GRID

Таблица 8.3.1

Технические характеристики контроллера SEC1000 grid

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон входного напряжения	Напряжение фаз: перем. 60 В–280 В
	Напряжение линии: перем. 100 В–480 В
Частота входного напряжения	50 Гц/60 Гц
Диапазон входного тока	0–5 А (примеры подходящих ТТ см.*1)
Номинальная потребляемая мощность	<10 Вт
Обмен данными с инвертором	RS485
Максимальное расстояние от инвертора	1000 м (использовать экранированный кабель витой пары)
Максимальное кол-во подключенных инверторов	60 шт.
Обмен данными с выводами	LAN, GPRS
Диапазон рабочих температур	от -25 до +60
Относительная влажность	0–100%
Степень защиты	IP65
Габариты (Д*Ш*В)	320×420×131 мм
Вес	4 кг

ХЕВЕЛ
ГРУППА КОМПАНИЙ



117342, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1

Тел: +7 (495) 933 06 03
Факс: +7 (495) 933 06 90
info@hevelsolar.com

www.hevelsolar.com